

# Instrucciones instalación conectores XLR IP65 Neutrik serie TOP

Conector NC3FX-TOP y NC5FX-TOP Clasificados IP65 t aprobados por UL50E

## Versiones de montaje

1 y 3 Montaje estándar del conector XLR

2 y 3 Con accesorios

Conjunto de cable y caña con herramienta para inserción

ITX-TOP: Herramienta de inserción de cables para guiar el cable en la caña

## 1 Montaje cables estándar



**A** Corte el extremo del cable aprox. 45°



**B** Deslice el capuchón por el cable.  
Para facilitar el montaje del capuchón, aplique un poco de lubricante para tracción de cables a los extremos de los cables.

## 2 Conjunto de cable y caña con herramienta para inserción



**A** Coloque la herramienta de inserción en el cable.



**B** Humedezca la punta con líquido de montaje.

**C**



**C**

Deslice el cable con la herramienta a través de la funda.

**D**



**D**

Retire la herramienta.

### 3 Inserción y montaje del conector

**A**

Cable O.D.: 5.0 - 8 mm

**A**

Prepare el cable como se muestra.




**B**

Cable O.D.: 5.0 - 8 mm


**B**

Inserte los cables en los terminales y soldarlos.

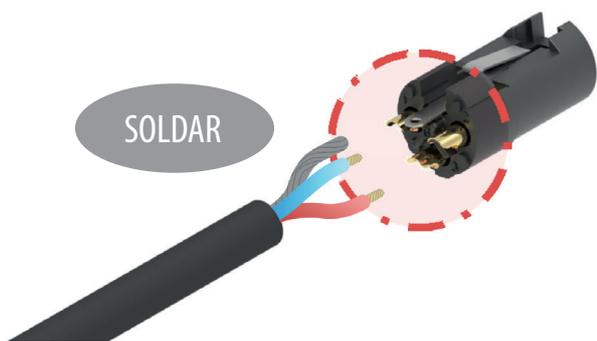

Pines: 3 pin

5 pin

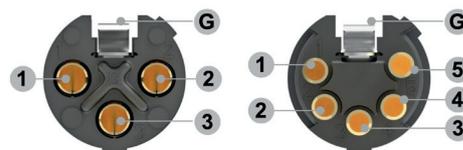

**C**

Cable O.D.: 5.0 - 8 mm

**C**

Coloque el mandril en el cable

Atención: Preste atención a la posición de la guía.



D



D

Deslice el inserto y el mandril juntos en la carcasa.

Importante: Alinee el inserto colocándolo como se muestra.


E



E

Termine la instalación girando el capuchón en el conector.

Atención: Atornille el casquillo hasta el final de la rosca.

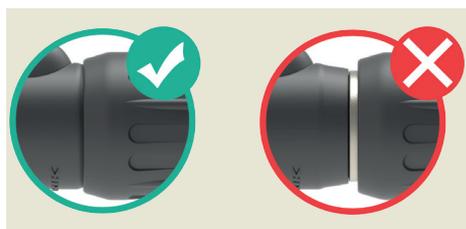

## 4 XLR TOP acabado

